2007年7月16日新潟県中越沖地震 7月28日調査報告

加藤大介、中村友紀子、南部正樹(新潟大学) 、時田一雄(ポリテクカレッジ新潟) 阿部博之、浦井基之、宮島雄大(新潟大学自然科学研究科)、伊藤弘人(新潟大学工学部4年)

7:00 新潟大学発

国道 402 号線 国道 352 号線 - 国道 116 号線 - 国道 352 号で柏崎中心へ。 県立柏崎アクアパーク(柏崎市学校町)近くの駐車場に駐車。

9:00 西本町2丁目の悉皆調査(結果は別に報告予定)

11:30 悉皆調査終了

13:15 見附市今町小学校

校舎棟は建て一列にならんだ3棟のRC造3層よりなる(写真1-1)。これらはEXJ.によりつながっている。これらの校舎は建て替えが決まっており、数年後に解体予定とのことである。

このうち 1 棟の北側の偏平(仕上げを入れて約 $25\text{cm} \times 160\text{cm}$)な柱計 4 本(1 階 2 本、 2 , 3 階が それぞれ 1 本)に損傷度 程度のせん断ひび割れがみられた。写真 1 - 2 は 1 ~ 3 階全てにせん断ひび割れが見られた柱である。写真 1 - 3 は 1 階の詳細であるが、ひび割れ幅は 0.7mm 程度であった。また、2004 年中越地震の際にも同様のひび割れが観察されたとのことで、その補修痕がある柱が 1 本あった(写真 1 - 4)。

南側の玄関ポーチの独立柱が校舎に比べ相対的に若干浮き上がっていた(写真 1 - 5)。この柱の中柱には材軸に垂直なひび割れが観察された(写真 1 - 6)。

15:00 新潟大学着







写真 1 1

写真1-2

写真1-3







写真 1 4

写真1-5

写真1-6